

# Jeep Renegade 1.3 GSE DCTM procedura riprogrammazione TCM vergine

486 Cipriani Alberto Wed, Nov 11, 2020 [BV - Renegade 1.3 GSE](#) 0 856

**Content:**



**wi  
TECH 2.0**

DIAGNOSTICS FOR THE CONNECTED WORLD

**Lamentato:**

Durante l'aggiornamento della TCM vergine compare errore 0x83 "Engine is running"

**Causa:**

Il problema all'interno del sistema di comunicazione tra ECU.

**Soluzione:**

Scollegare centralina PCM prima di eseguire reflash TCM



Eseguire la riprogrammazione della centralina TCM entro 2 minuti da key on.

Se non si procede entro 2 minuti si verifica errore 0x22 "Uncorrect conditions".

Per risolvere errore 0x22 dopo aver eseguito il login a wiTECH occorre, appena prima di lanciare la riprogrammazione della centralina, eseguire un ciclo di key off-key on distanziati di 15 secondi.

Online URL: <https://kb.e.fcawitech.com/article/jeep-renegade-1-3-gse-dctm-procedura-riprogrammazione-tcm-vergine-486.html>