


# TALENTO – Impossibile completare reflash su vetture dotate di chiave elettronica (opt 579)

471 Andrea Lazzarotto Thu, Oct 15, 2020 [Fiat Talento](#) 0 710

## **Lamentato:**


Impossibile completare l'aggiornamento software delle centraline, wiTECH2 interrompe la riprogrammazione durante il processo di flash riavviando la scansione della vettura (fig. 1)

## **Figura 1**

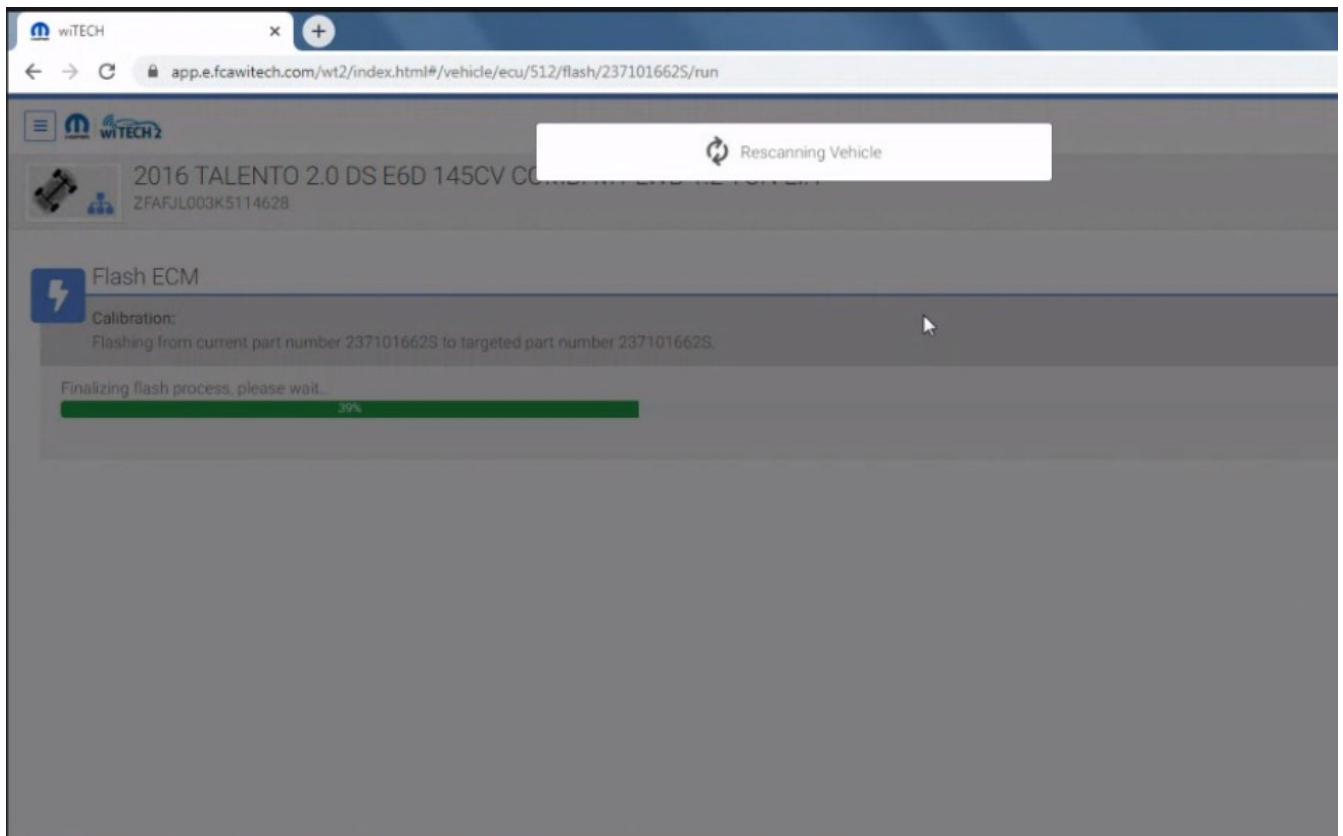

Al termine della scansione compare il messaggio di errore sottostante (fig. 2)

**Figura 2**

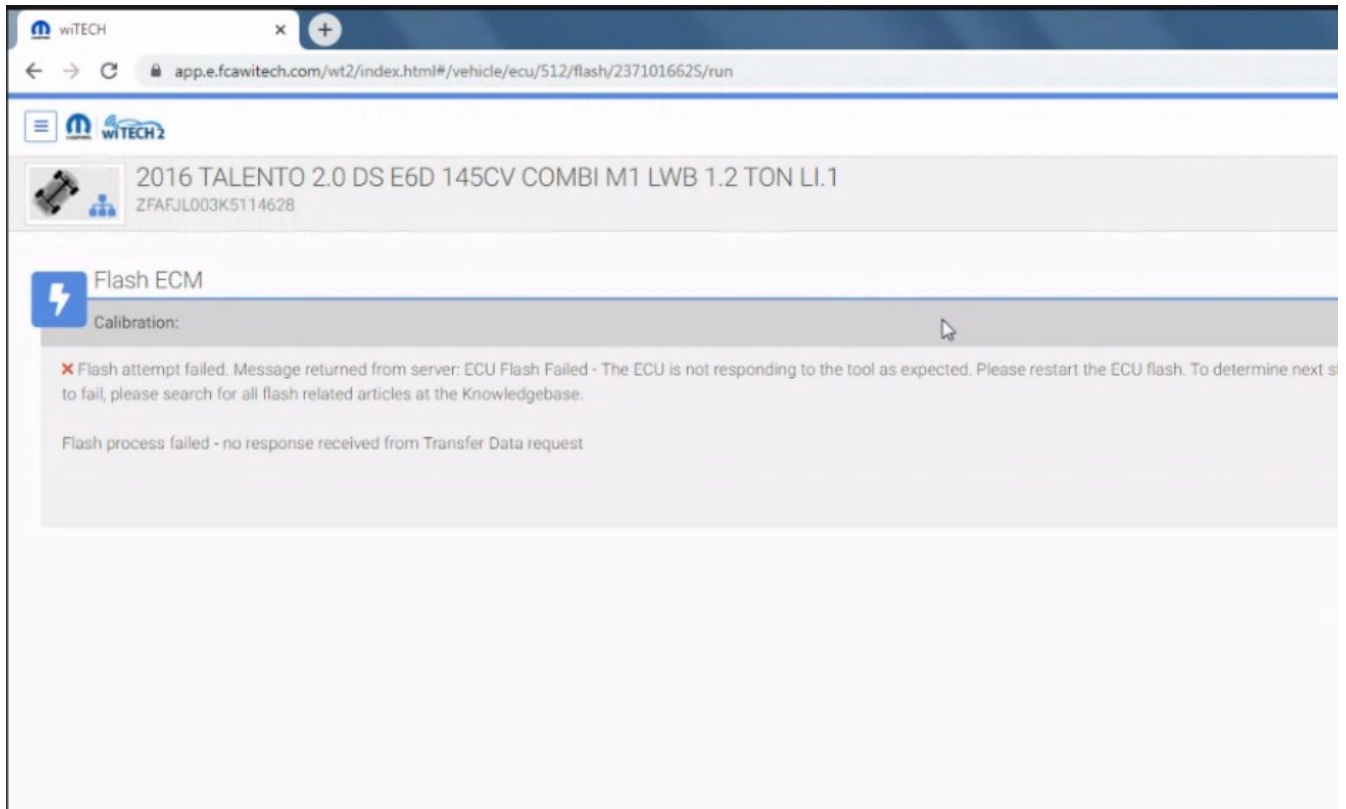


### Causa:

Il problema si presenta su vetture equipaggiate con chiave elettronica (opt 579): la strategia di risparmio energetico della vettura manda in sleep mode le centraline dopo un breve periodo di tempo, impedendo il completamento dell'operazione.

**Soluzione:**

Dopo aver lanciato l'aggiornamento il tecnico deve premere il pulsante di avviamento vettura (pulsante 1 - fig. 3) ogni 30 secondi, fino al termine dell'aggiornamento

**Figura 3**

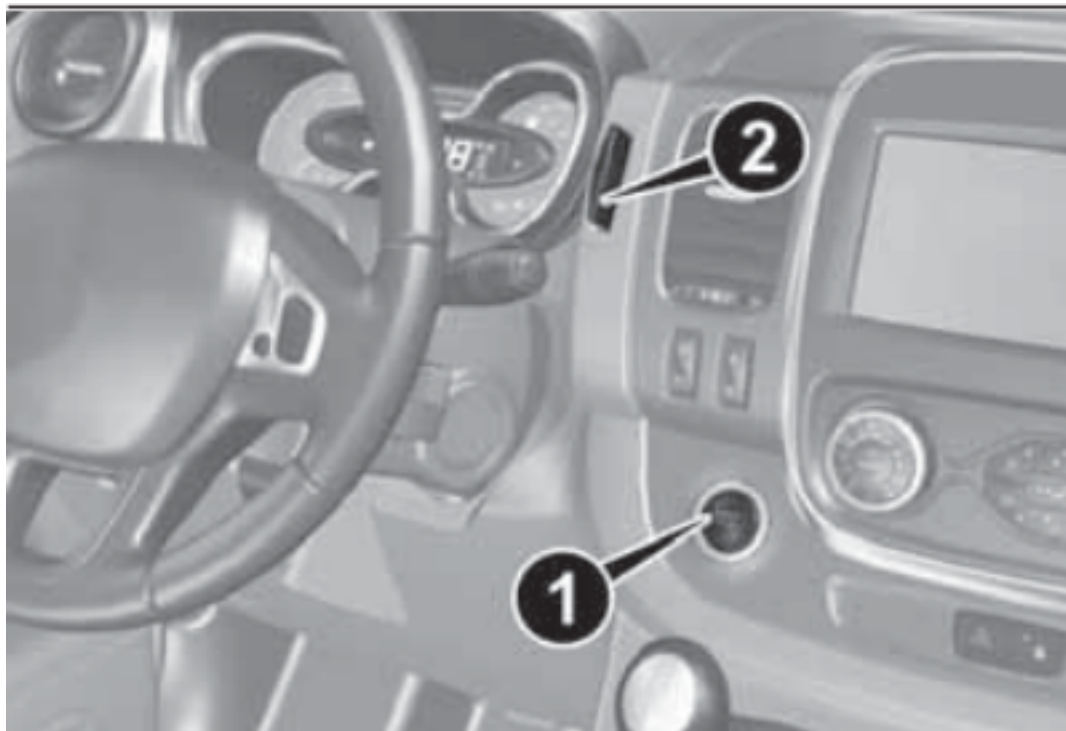

Online URL: <https://kb.e.fcawitech.com/article/talento-impossibile-completare-reflash-su-vetture-dotate-di-chiave-elettronica-opt-579-471.html>